



## شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی کارگاه‌های آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران با روش FMEA

امیرحسین رادمان کیان<sup>۱</sup>، روزبه قوسی<sup>۲\*</sup>، مهدی جانی نسب<sup>۳</sup>

### چکیده

مقدمه: بسیاری از حوادث ایمنی در صنایع مختلف ناشی از عملکرد کارکنان است. شناسایی و حذف کانون‌های خطر می‌تواند موجب کاهش تاثیر خطاهای انسانی شود. با توجه به اهمیت ایمنی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های آموزشی، این مطالعه با هدف شناسایی و کاهش ریسک‌های موجود در کارگاه‌های ریخته‌گری و ماشین‌افزار دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفت.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال ۱۳۹۷ در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شد. پس از شناسایی مخاطرات بالقوه عدد اولویت ریسک (RPN) مخاطرات بالقوه که حاصل ضرب سه مولفه‌ی احتمال وقوع، شدت و احتمال کشف است، با استفاده از روش عدد اولویت ریسک فازی FMEA) محاسبه شد و به اولویت‌بندی ریسک‌های مذکور پرداخته شد. در انتها اقدامات اصلاحی لازم برای کانون‌های مخاطره پیشنهاد شد.

یافته‌ها: ۱۰ ریسک بالقوه در کارگاه ماشین‌افزار با دامنه‌ی RPN از ۵/۸ تا ۲۳۰/۳ و ۱۹ مخاطره بالقوه در کارگاه ریخته‌گری با RPN از ۱/۳ تا ۶۶۵/۳ شناسایی گردید. مخاطره "پرتاب آچار سه‌نظام" RPN=۲۳۰/۳۳ و "نفوذ پلیسه به چشم‌ها" RPN=۱۰۱/۳۳ در کارگاه ماشین‌افزار و "پرتاب مذاب ناشی از احتباس هوا در قطعات فلزی" با RPN=۶۶۵/۳ و "نفجار بوته مذاب ناشی از استفاده نادرست یا استهلاک" با RPN=۳۹۲/۶۶ در کارگاه ریخته‌گری در اولویت ریسک هستند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست‌آمده به روش Fuzzy FMEA در اولویت‌بندی مخاطرات موفق می‌باشد. اجرای اقدامات اصلاحی نظیر آموزش و آگاه‌سازی دانشجویان از خطرات موجود و حذف کانون‌های خطر بتواند سطح ریسک‌های موجود را کاهش دهد.

**کلیدواژه‌ها:** ارزیابی ریسک، کارگاه‌های آموزشی، عدد اولویت ریسک، رویکرد فازی

### مقاله پژوهشی



تاریخ دریافت: ۹۷/۱۲/۲۷

تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۴/۰۵

### ارجاع:

رادمان کیان امیرحسین، قوسی روزبه، جانی نسب مهدی، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی کارگاه‌های آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران با روش Fuzzy FMEA بهداشت کار و ارتقاء سلامت ۱۳۹۹؛ ۲(۴): ۱۶۷-۱۸۲.

<sup>۱</sup> دانش‌آموخته‌ی کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران  
<sup>۲</sup> عضو هیئت علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

\* (نویسنده مسئول: ghousi@iust.ac.ir)

<sup>۳</sup> دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران



## مقدمه

در گروه چهارم تحقیقاتی برای مرحله ارزیابی از بیش از سه عامل استفاده نمودند. یکی از کاربردی‌ترین روشها در این گروه توسط الانباری (۲۰۱۵) استفاده شده است (۶). وی دو مسئله‌ی سلامت و ایمنی را باهم ترکیب کرد، چهارسطح برای ارزیابی ریسک شرح دادند و یک مقیاس مناسب برای هر موقعیت تعریف کردند. اکثر پژوهش‌های مرتبط در گروه سوم قرار می‌گیرند و سه عامل را برای محاسبه‌ی عدد اولیتی ریسک در نظر گرفته‌اند.

به طور کلی پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی ارزیابی ریسک به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته‌ی اول به ترکیب روش FMEA با تکنیک‌های دیگر پرداختند و متداول‌تری جدیدی معرفی نمودند و تاثیر آن را در قالب مثال‌های کاربردی نمایش دادند. دسته‌ی دوم صرفاً به ارزیابی مخاطرات موجود با استفاده از روش‌های قبلًا معرفی شده، پرداختند. از جمله شاخص‌ترین پژوهش‌های دسته‌ی اول می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد:

چین (Chin) و همکاران (۲۰۰۸) در مقاله‌ای تحت عنوان توسعه سیستم طراحی محصول بر مبنای روش تجزیه و تحلیل Failure mode and effects عوامل شکست و آثار آن (Failure mode and effects analysis FMEA) و تحت عنوان (EPDS-1) ارائه کردند، برپایه این متداول‌وزی، می‌توان از طریق ارزیابی مجدد طرح‌های جایگزین، انتخاب مواد اولیه و ارزیابی هزینه‌های تولید، کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات را افزایش داد (۷). وانگ (Wang) و همکاران (۲۰۰۹) به ارزیابی ریسک با روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن و با استفاده از میانگین وزن دار هندسی پرداختند. آن‌ها اثبات کردند در مقایسه با رویکرد مرسوم FMEA روش ارائه شده، واقع‌گرایانه‌تر، کاربردی‌تر و عملی‌تر است (۸). ژانگ و همکاران (۲۰۱۱) به اولویت‌بندی ریسک با استفاده از FMEA در شرایط عدم قطعیت پرداختند. آن‌ها برای نشان‌دادن کاربردی بودن پژوهش خود از یک نمونه‌ی واقعی در مورد دقت یک نوع ماشین برش عمودی

یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری بروز حوادث گوناگون از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است. طبق آمار منتشرشده از سوی اداره‌ی ایمنی و بهداشت حرفه‌ی Occupational Safety and Health Administration (OSHA) بیش از ۵۰۰۰ کارگر صنایع خصوصی ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. هزینه‌ی کلی حوادث مرتبط به کار (از قبیل هزینه‌های پزشکی، دستمزد از دست‌رفته، بیمه و ...) بالغ بر ۱۷۱ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شد (۱). در ایران طی ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند (۲).

کارگاه‌ها معمولاً به محیط کاری اطلاق می‌شود که در آن جا آموزش‌های مختلفی چون جوشکاری، تراشکاری، ریخته‌گری و غیره به صورت عملی آموزش داده می‌شود. دانشگاه‌ها اکثراً دارای کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی هستند از آنجایی که در این کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها بسیاری از فرایندها برای کسب مهارت‌های عملی انجام می‌شوند و دانشجویان جوان فاقد هرگونه تجربیات قبلی هستند و برای اولین بار کار با تجهیزات، ماشین‌های مواد و دستگاه‌ها را تجربه می‌کنند نیاز به توجه بیشتر به ایمنی بهداشت، دکوراسیون، مهندسی، ساختمان و تجهیزات احساس می‌شود (۳).

تحقیقان حوزه‌ی ایمنی کار، برای ارزیابی ریسک‌ها از یک یا تعدادی عامل (متغیر) موثر استفاده کرده‌اند. این فاکتورها را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد (۴). اولین گروه محققین تنها از یک عامل برای ارزیابی ریسک استفاده کردند. چنگ (Cheng) (۲۰۱۰) از فراوانی نقص‌ها برای این مسئله استفاده کرده است (۵). در گروه دوم محققین در مقالات از دو عامل به‌منظور فرآیند ارزیابی استفاده نمودند. معمولاً این دو فاکتور فراوانی نقص و سطح تأثیر (Impact level) رخدادها هستند. در گروه سوم عامل شدت تأثیر را به ارزیابی اضافه کردند. آن‌ها برای افزایش دقت نتیجه‌ها از این سه عامل استفاده می‌کردند.



مواجهه با مشکلات قابلیت اطمینان صنایع هسته‌ای معرفی کردند. برای نشان دادن موثر بودن مدل ارائه شده، آن را در بخش سیستم پایش شیمیایی و حجمی به کار برداشتند (۱۵). هادی شیرویه زاد و همکاران (۲۰۰۹) از تحلیل‌های FMEA با رویکرد فازی برای شناسایی و کنترل تنظیمات نقص در اجرای سیستم‌های (Enterprise resource planning ERP) استفاده کردند (۱۶).

توجه به ایمنی کارگاههای آموزشی از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه دانشجویان مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی برای توسعه‌ی کشور هستند لذا حفظ ایمنی و سلامتی آن‌ها در محیط کارگاه‌ها از اولویت‌های کاری دانشگاه‌هاست و دوم این‌که نهادینه کردن مفاهیم ایمنی و مهندسی می‌تواند از به‌خصوص دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی این در دانشجویان بروز بسیاری از حوادث که امروزه شاهد آن در صنایع مختلف هستیم جلوگیری نماید. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک کارگاههای آموزشی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح کانون‌های مخاطره صورت می‌گیرد.

### روش بررسی

این پژوهش در سال ۱۳۹۸ برای یافتن مهم‌ترین کانون‌های مخاطره در کارگاه‌های ریخته‌گری و ماشین‌افزار دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شد. کارگاه ماشین افزار دانشگاه علم و صنعت عمدتاً به آموزش مهارت‌های تراشکاری با ماشین تراش، فرم تراشی، مخروط تراشی و ابزار تیز کنی می‌پردازد. در کارگاه ریخته‌گری دانشجویان با مبانی ریخته‌گری و مدل‌سازی فلزات آهنی و غیرآهنی و آلیاژسازی توسط کوره القایی و کوره آزمایشگاهی آشنا می‌شوند. اولین گام برای پیاده‌سازی روش FMEA شناسایی حالات نقص است. این حالات نقص لیست شده سپس بر مبنای ۳ جنبه‌ی فراوانی، کشف و شدت امتیازدهی می‌شوند. به صورت سنتی امتیازدهی FMEA به صورت تخصیص مقدارهای گستته به هر آیتم در مقیاس‌های از پیش تعريف شده است. برای مثال ۱ تا ۵ یا ۱ تا ۱۰. به

صنعتی اسفاده کردنند (۹).

از جمله شاخص ترین پژوهش‌های دسته‌ی دوم که صرفاً به اجرای روش‌های معرفی شده در مسائل کاربردی دنیای واقعی پرداختند، می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد:


زو (Xu) و همکاران (۲۰۰۲) یک سیستم FMEA با رویکرد فازی برای ارزیابی سیستم‌های پیشنهادشده، برخی از نقاط شکست استفاده از روش‌های بهبود پیشنهادشده، برخی از نقاط شکست مثل بلوکه شدن مسیر جریان روغن بهبود نسبی در نمره ریسک کسب شده یافتند (۱۰). چانگ و همکاران (۲۰۱۰) به اولویت‌بندی مجدد نقص‌ها در سیستم تأمین سیلان  $\text{SiH}_4$  با استفاده از سیستم رتبه‌بندی فازی شهودی پرداختند. پس از ارائه یک مدل واقعی و مقایسه‌ی مدل مرسوم با مدل پیشنهادی، آن‌ها اثبات کردند که مدل ارائه شده به مراتب دقیق‌تر و منطقی‌تر از مدل مرسوم به اولویت‌بندی مخاطرات پرداخته است (۱۱). یانگ و همکاران (۲۰۱۰) یک مدل جدید CNC FMEA بر پایه تئوری فازی برای کنترل ماشین‌ابزار (Computer Numerical Control) ارائه کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که استفاده از رویکرد فازی اولویت‌بندی مخاطرات می‌تواند یک روش معتبر برای تهیه برنامه‌ی پایش تولید باشد (۱۲).

بیوکاووسکی و فلیکس (۲۰۰۵) با کارگیری منطق فازی روشی جهت برآورد سطح ریسک یک سیستم طراحی شده پیشنهاد کردند که برگرفته از روش‌های تجزیه حالات خطأ و اثرات آن و روش واکاوی حالات خطأ، اثرات و حالات بحرانی بوده و به طور همزمان معایب هر دو روش را برطرف می‌کند (۱۳). تای و همکاران (۲۰۰۸) به توسعه مدل به روزرسانی حادثه بر پایه منطق فازی برای فرایند واکاوی حالات خطأ و اثرات آن پرداختند. در این پژوهش مدلی برای پیش‌بینی رخدادها و همچنین راهنمایی برای چگونگی تنظیم و موارد توابع عضویت ارائه شد (۱۴). لapa و گیمارائیس (Failure mode, and criticality analysis FMECA) مدل‌سازی سیستم استنتاجی فازی effects، and criticality analysis FMECA)



شوند. بدیهی است کانون‌هایی که عدد اولویت ریسک بزرگ‌تری دارند برای اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه در اولویت هستند. لازم به ذکر است با توجه به ماهیت فعالیت کارگاه‌ها، اعداد اولویت ریسک به دست آمده نمی‌توانند مبنای مقایسه‌ی مخاطرات بین کارگاه‌ها باشند، به این معنا که برابری RPN در دو کانون مخاطره کارگاه‌های ریخته‌گری و ماشین‌افزار به معنای ریسک یکسان آن دو کانون نیست و اعداد به دست آمده فقط جنبه‌ی مقایسه‌ی درون‌گروهی دارند. شکل (۴) گام‌های ارزیابی ریسک در کارگاه آموزشی را نمایش می‌دهد.

منظور افزایش دقت مدل، به جای امتیازدهی سنتی از امتیاز دهی فازی توسط خبره استفاده شد. در این روش بعد از این که لیست مخاطرات احتمالی از طریق مصاحبه با خبره و حضور مستمر در کارگاه و مشاهده رفتار دانشجویان تعیین شد، چکلیستی از کانون‌های ریسک تهیه شد. در مصاحبه‌ی بعدی لیست تهیه شده در مقابل خبره قرار گرفت. برای ارزیابی ریسک کانون‌های مخاطره از معیارهای کلامی جداول فوق استفاده شد. سپس مقایسه‌ای نسبی بین کانون‌های مخاطره هر کارگاه شکل گرفت تا اولویت‌های خطر پذیری مشخص

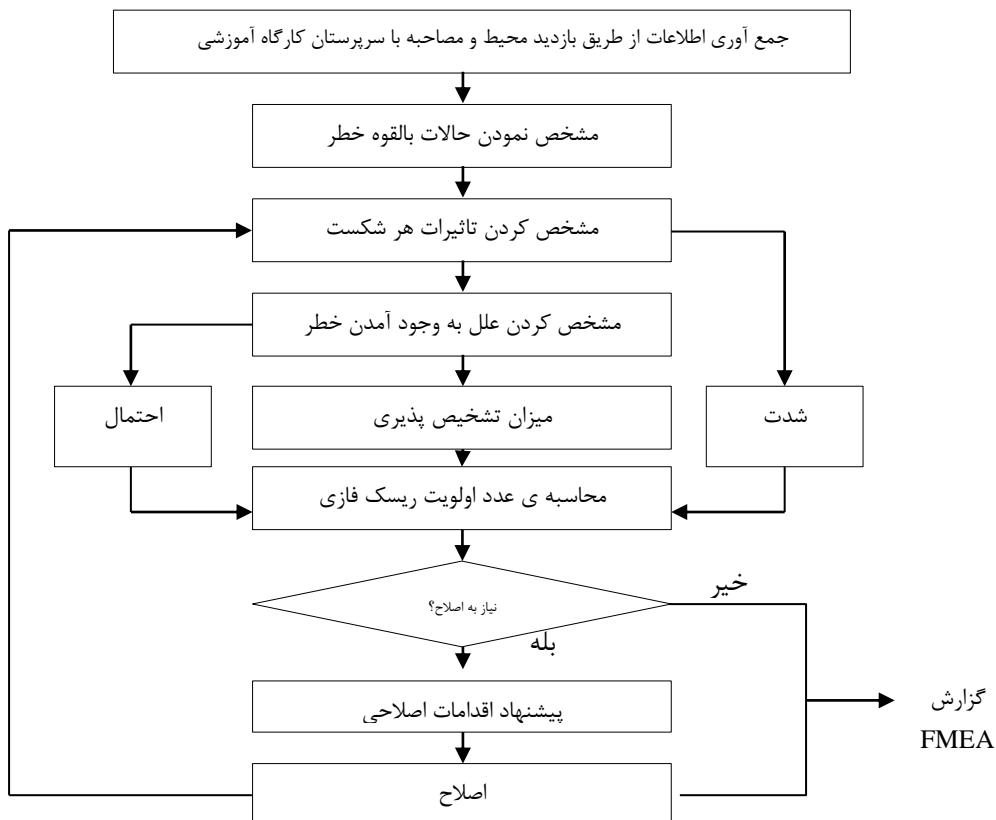

شکل ۱: فرآیند ارزیابی ریسک کارگاه آموزشی مطابق با روش FMEA

ارزیابی است که جدی بودن اثر یک شکست را در صورت وقوع آن تعریف می‌کند. احتمال وقوع (Occurrence) احتمال یا به عبارتی دیگر شمارش تعداد نقص‌ها نسبت به تعداد انجام فرآیند است. احتمال تشخیص (Detection) احتمال پیش‌بینی شکست قبل از وقوع آن است. عدد اولویت ریسک (Risk)

در این بخش ابتدا به معرفی مختصر روش FMEA می‌شود سپس روش فازی و چگونگی تلفیق آن با FMEA بیان می‌شود.

**روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن**  
تعريف متغیرها: شدت مخاطره (Severity) یک مقیاس



Triangular بوده و  $a_1 < a_2 < a_3$  و تابع عضویت مثلثی (membership function) مربوط به آن طبق رابطه (۲) تعریف می‌شود (۱۹):

$$f_{(\tilde{A})}(X) = \begin{cases} 0, & x < a_1 \\ \frac{(x - a_1)}{(a_2 - a_1)}, & a_1 < x < a_2 \\ \frac{(a_3 - x)}{(a_3 - a_2)}, & a_2 < x < a_3 \\ 0, & x > a_3 \end{cases} \quad (2)$$

شدت، احتمال وقوع و قابلیت شناسایی فرایند مانند آنچه در محاسبه عدد اولویت ریسک سنتی به کار می‌رود، به عنوان ورودی برای تابع عدد اولویت ریسک فازی استفاده می‌شود. تابع عضویت این سه فاکتور با استفاده از متغیرهای زبان (linguistic) تعیین می‌گردد. در جداول زیر معیارهای طبقه‌بندی واژگان زبانی خلاصه شده است.

در جدول ۱ رتبه‌بندی فازی برای معیارهای زبانی قابلیت کشف نشان داده شده است.

در شکل ۲ نمودار فازی مثلثی قابلیت کشف و درجهٔ عضویت هر گزینه نشان داده شده است.

جدول (۲) نمایانگر رتبه‌بندی فازی برای معیارهای زبانی شدت وقوع نقص است.

در شکل ۳ درجهٔ عضویت هر یک از گزینه‌های شدت وقوع نمایش داده شده است که همانند قابلیت کشف، تابع عضویت مثلثی تشکیل می‌دهند.

Priority Number RPN) حاصل ضرب شدت مخاطره (S)، احتمال وقوع (O) و احتمال تشخیص (D) را نشان می‌دهد. مقدار بحرانی بودن هر آیتم با محاسبهٔ RPN مشخص می‌شود آن دسته از الگوهای نقص که عدد اولویتی ریسک بالاتری دارند بحرانی‌تر هستند. نحوهٔ محاسبهٔ عدد اولویت ریسک در رابطه (۱) نمایش داده شده است (۱۷).

$$RPN = O \times S \times D \quad (1)$$

## تلفیق روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن با متادولوژی فازی


FMEA برای فراهم آوردن اطلاعات به‌منظور اتخاذ تصمیمات مدیریت ریسک استفاده می‌شود. جزییات دقیق استفاده از FMEA و کاربردهای متنوع آن در صنایع مختلف توسط استاتماتیس مستند شده است (۱۸).

دستیابی به یک درک کمی در بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است. تئوری مجموعهٔ فازی، که در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور زاده مطرح شد قادر است تا عدم قطعیت را در فرایندهای تصمیم‌گیری بکار گیرد. پس از معرفی این تئوری، منطق فازی جهت نمایش عدم قطعیت و مفاهیم مبهم به زبان ریاضی معرفی گردید تا از طریق فرموله کردن بتوان آن‌ها را در مسائل موجود مورد استفاده قرار دارد (۷). همان‌طوری که پیش‌تر اشاره شد زمانی که رابطه میان معیارهای موجود دارای عدم قطعیت است و یا رابطهٔ میان آن‌ها را نمی‌توان به صراحت بیان کرد، استفاده از تئوری فازی بسیار مفید است.  $A = (a_1, a_2, a_3)$  یک عدد فازی مثلثی (crisp value) است که در آن اعداد  $a_1$ ،  $a_2$  و  $a_3$  اعداد قطعی (crisp value) هستند.



جدول ۱: رتبه‌بندی فازی برای قابلیت کشف نقص (۸)


| عدد فازی |       |       | احتمال کشف        | ردیف | رتبه           |
|----------|-------|-------|-------------------|------|----------------|
| $a_1$    | $a_2$ | $a_3$ |                   |      |                |
| ۹        | ۱۰    | ۱۰    | شансی وجود ندارد  |      | عدم قطعیت مطلق |
| ۸        | ۹     | ۱۰    | شанс خیلی بعید    |      | خیلی بعید      |
| ۷        | ۸     | ۹     | شанс بعید         |      | بعید           |
| ۶        | ۷     | ۸     | شанс خیلی کم      |      | خیلی کم        |
| ۵        | ۶     | ۷     | شанс کم           |      | کم             |
| ۴        | ۵     | ۶     | شанс متوسط        |      | متوسط          |
| ۳        | ۴     | ۵     | شанс نسبتاً زیاد  |      | نسبتاً زیاد    |
| ۲        | ۳     | ۴     | شанс زیاد         |      | زیاد           |
| ۱        | ۲     | ۳     | شанс خیلی زیاد    |      | خیلی زیاد      |
| ۱        | ۱     | ۲     | شанс تقریباً قطعی |      | تقریباً قطعی   |

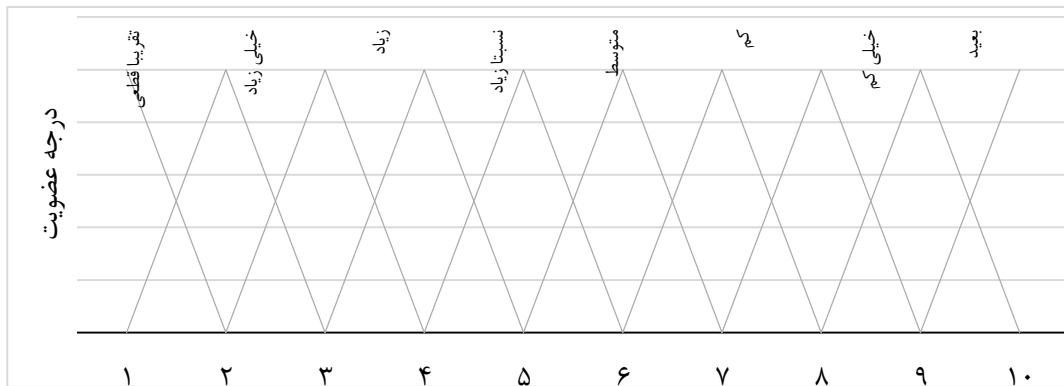

شکل ۲ ارزیابی قابلیت کشف و توابع عضویت آنها

جدول ۲: رتبه‌بندی فازی برای شدت وقوع نقص (۸)

| عدد فازی |       |       | شدت اثر                                  | ردیف | رتبه                           |
|----------|-------|-------|--|------|--------------------------------|
| $a_1$    | $a_2$ | $a_3$ |  |      |                                |
| ۹        | ۱۰    | ۱۰    | خطروناک بدون هشدار                       |      | رتبه نقص بدون هشدار بسیار بالا |
| ۸        | ۹     | ۱۰    | خطروناک با هشدار                         |      | رتبه نقص با هشدار بسیار بالا   |
| ۷        | ۸     | ۹     | غیرقابل تعمیر با نقص مخرب سیستم          |      | خیلی زیاد                      |
| ۶        | ۷     | ۸     | غیرقابل تعمیر با آسیب به تجهیزات سیستم   |      | زیاد                           |
| ۵        | ۶     | ۷     | غیرقابل تعمیر با خسارت جزئی به سیستم     |      | متوسط                          |
| ۴        | ۵     | ۶     | غیرقابل تعمیر بدون آسیب به سیستم         |      | کم                             |
| ۳        | ۴     | ۵     | سیستم قابل تعمیر با افت قابل توجه عملکرد |      | خیلی کم                        |
| ۲        | ۳     | ۴     | سیستم قابل تعمیر با افت کم عملکرد        |      | ناقیز                          |
| ۱        | ۲     | ۳     | سیستم قابل تعمیر با حداقل اختلال         |      | خیلی ناقیز                     |
| ۱        | ۱     | ۲     | بی تأثیر                                 |      | هیچ کدام                       |

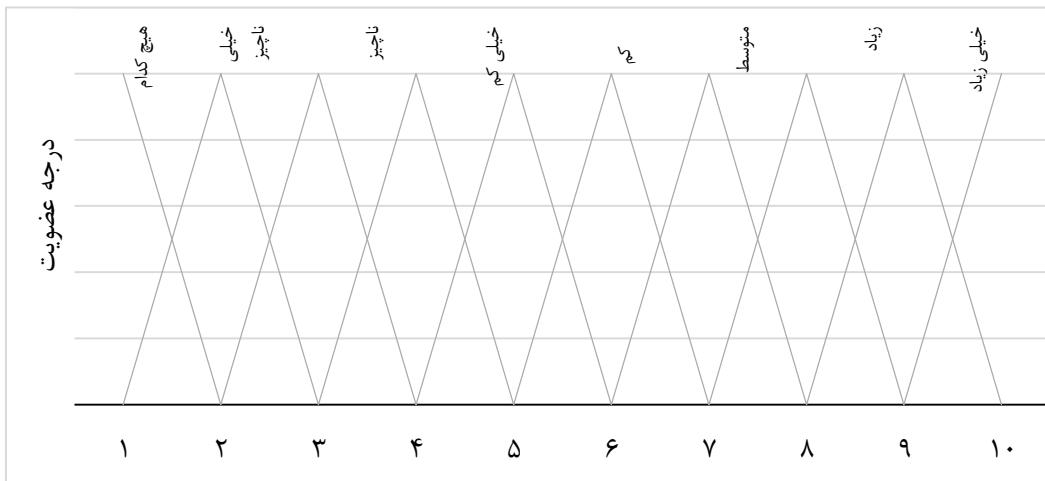


این دو عدد، درجه عضویت بالاترین مقدار و ثابت است. به طور مثال در جدول ۳ رتبهی "متوسط" دارای اعداد فازی (۳-۶-۷) است. در شکل ۴ درجهی عضویت هر یک از گزینه‌های احتمال وقوع نمایش داده شده است. با توجه به مقادیر اعداد فازی، تابع عضویت مثل دو حالت قبل متشی نیست.

بر خلاف موارد قبلی برای قابلیت کشف و شدت، احتمال وقوع نقص تابع عضویت ذوزنقه‌ای دارد، به این معنا که دو عدد

شکل ۳ ارزیابی شد و قدر نقص و توابع عضویت آنها برای محتمل بودن یک ریسک در نظر می‌گیریم، و در فاصله‌ی

جدول ۳: رتبه‌بندی فازی احتمال وقوع شکست (۸)

| رتبه      | احتمال وقوع                   | بدینانه |       |       | دیده‌بینانه | محتمل | عدد فازی |
|-----------|-------------------------------|---------|-------|-------|-------------|-------|----------|
|           |                               | $a_1$   | $a_2$ | $a_3$ |             |       |          |
| خیلی زیاد | نقص تقریباً اجتناب‌ناپذیر است | ۸       | ۹-۱۰  | ۱۰    |             |       |          |
| زیاد      | نقص مکرر                      | ۶       | ۷-۸   | ۹     |             |       |          |
| متوسط     | نقص‌های گام به گاه            | ۳       | ۴-۶   | ۷     |             |       |          |
| کم        | نقص نسبتاً کم                 | ۱       | ۲-۳   | ۴     |             |       |          |
| بعد       | وقوع نقص بعید است             | ۱       | ۱     | ۲     |             |       |          |

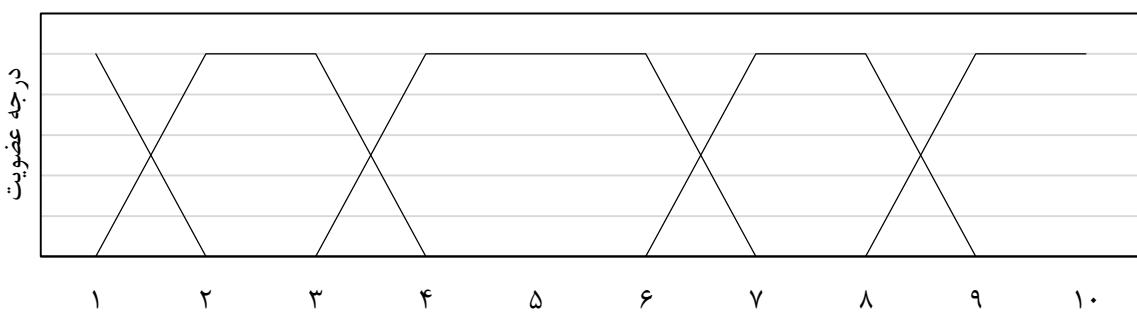

شکل ۴: ارزیابی احتمال وقوع شکست و توابع عضویت آنها



## یافته‌ها

بدینانه در نظر گرفته می‌شود.

$$RPN = \frac{W_1(a) + W_2(b) + W_3(c)}{W_1 + W_2 + W_3} \quad (4)$$

## کارگاه ماشین‌افزار

در جدول ۴، مخاطره‌های کارگاه ماشین‌افزار لیست شده‌اند. ریسک‌ها به ترتیب اعداد RPN مرتب شدند و بر اساس مصاحبه با خبرگان و نظرسنجی از دانشجویان پر بسامدترین اقدامات اصلاحی ارائه شدند. به طور کلی ۱۰ شکست با میانگین ۵۹/۶ شناسایی شد.

در این بخش ابتدا به گزارش یافته‌های پژوهش، سپس به بحث و تحلیل در مورد نتایج و بیان محدودیت‌ها پرداخته می‌شود.

بعد از جمع‌آوری توصیفی رتبه‌های مربوط به هر یک از پارامترهای قابلیت کشف، شدت و احتمال وقوع، به تبدیل داده‌های توصیفی به رتبه‌بندی فازی و محاسبه‌ی RPN فازی، غیر فازی سازی و محاسبه‌ی عدد اولویت ریسک قطعی پرداخته شد که نتایج آن‌ها در جداول ۴ و ۵ خلاصه شده است. سپس اعداد اولویتی ریسک بر اساس فرمول (۴) فازی زدایی گردیدند. در این فرمول وزن  $W_2$  برابر ۴ و وزن‌های  $W_1$  و  $W_3$  برابر ۱ تعیین گردید (۲۰). بر اساس وزن‌دهی مذکور، اهمیت اعداد محتمل در اولویت‌بندی ۴ برابر اعداد خوشبینانه و

جدول ۴: شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک کارگاه ماشین‌افزار


| ردیف | شکست بالقوه  | اثر شکست   | علت بالقوه / مکانیزم شکست                                 | شدت احتمال احتمال | خطر وقوع تشخیص             | RPN<br>فازی | اقدامات اصلاحی پیشنهادی   |
|------|--|--|---|-------------------|----------------------------|-------------|---|
| ۱    | پرتاب آچار<br>سه نظام  | شکستگی اندام‌ها  | باز نکردن آچار و<br>برخورد آن با افراد<br>حاضر در کارگاه  | ۲۳۰/۳۳            | (۳،۴،۵) (۷،۸،۹)<br>(۶،۷،۸) |             | طراحی و نصب مکانیزم<br>جلوگیری از عملکرد ماشین<br>تراش در صورت اتصال آچار سه<br>نظام به آن                                  |
| ۲    | ورود پلیس به<br>چشم‌ها   | جراحت‌های بینایی<br>تراش   | باربرداری بیش از<br>حد توسط ماشین                         | ۱۰۱/۳۳            | (۱،۲،۳) (۵،۶،۷)<br>(۷،۸،۹) |             | الزام دانشجویان به استفاده از<br>عینک‌های ایمنی   |
| ۳    | شوک الکتریکی<br>ناشی از اتصالی                                   | برق گرفتگی و حریق<br>دستگاه‌ها و کف                              | آلوده بودن<br>دستگاه‌ها و کف                              | ۸۹/۰۰             | (۱،۲،۳) (۲،۳،۴)<br>(۱،۲،۳) |             | بازبینی مداد مواد ماشین‌ها، اتصال<br>به زمین آن‌ها و اهتمام بیشتر به<br>آموزش   |
| ۴    | ورود قلم<br>تراشکاری به<br>دستگاه سنگ                            | پرتاب شدن قلم تراشکاری<br>و ضرب‌دیدگی دست ناشی<br>شیوه‌ی کار سنگ | آشنا نبودن با<br>کارگاه‌ها به روغن<br>از کم شدن ضخامت سنگ | ۸۸/۰۰             | (۱،۲،۳) (۴،۵،۶)<br>(۳،۴،۵) |             | تنظیم و بازبینی مداد مواد لبه‌ی<br>فوладی قابل تنظیم، آموزش<br>دانشجویان برای بازبینی ضخامت<br>شکاف قبل از استفاده از ماشین |
| ۵    | سطح پرداخت<br>بریدگی دست‌ها<br>نشده قطعه کار                     | ورود پلیس به دست‌ها و<br>بریدگی دست‌ها                           | لمس بدون<br>دستکش قطعه کار                                | ۴۳/۶۶             | (۱،۲،۳) (۶،۷،۸)<br>(۵،۶،۷) |             | الزام به استفاده از دستکش‌های<br>ایمنی، خودداری از لمس سطح<br>قطعه کار در حال چرخش روی<br>ماشین                             |
| ۶    | بهداشت کار و ارتقاء سلامت   سال چهارم   شماره دوم   تابستان ۱۳۹۹ | کابل‌ها سرگردان  | کوفتگی، شکستگی ناشی از<br>قطع کابل‌ها و مسطوح سازی کف     | ۲۷/۰۰             | (۱،۲،۳) (۱،۱،۲)<br>(۱،۲،۳) |             | نشت جریان برق   |



| ردیف | شکست بالقوه                              | اثر شکست                                    | علت بالقوه / مکانیزم شکست                       | شدت خطر و قوع تشخیص | احتمال  | RPN فازی | اقدامات اصلاحی پیشنهادی                                       |
|------|--|---|---|---------------------|---------|----------|---|
|      | و افتادن                                 | زمین خوردگی                                 | کف کارگاه که به هیچ ماشینی متصل نیست            |                     |         |          | کارگاه  |
| 7    | بریدگی دستها                             | جراحت شدید انگشتان                          | ماندن دست بین قلم گیر و سه‌نظام                 | (۲،۳،۴)             | (۱،۱،۲) | ۴۴/۳۳    | آموزش دانشجویان، تهییه چکلیست قبل از شروع کار                 |
| 8    | افتدان                                   | کوفتگی، شکستگی ناشی از فرسودگی استند        | کوفتگی، شکستگی ناشی از چوبی محل ایستاندن کاربر  | (۳،۴،۵)             | (۳،۴،۵) | ۸/۳۳     | سرمیس استندها تعویض یا نمونه‌های مقاومتر                      |
| 9    | افتادن درون کاتال‌های برق                | کوفتگی، شکستگی، برق‌گرفتگی                  | شکستگی جوش‌های پوشش‌های کانال‌های برق کف کارگاه | (۲،۳،۴)             | (۱،۱،۲) | ۸/۳۳     | بازبینی و سرویس کانال‌ها                                      |
| 10   | افتادن مرغک ۱۰۰ کیلوگرمی از انتهای ماشین | عدم آموزش کافی، عدم وجود مهار در انتهای ریل | کوفتگی و شکستگی پaha                            | (۳،۴،۵)             | (۲،۳،۴) | ۵/۸۳     | جوش دادن یک قطعه در انتهای ریل مرغک برای جلوگیری از افتادن آن |

برق‌گرفتگی ، داخل شدن قلم تراشکاری در دستگاه سنگ در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

شکل ۵ نشان می‌دهد که پرتاب آچار سه‌نظام بالاترین عدد اولویت ریسک را دارد و پس از آن جراحات ناشی از پلیسه‌ها ،

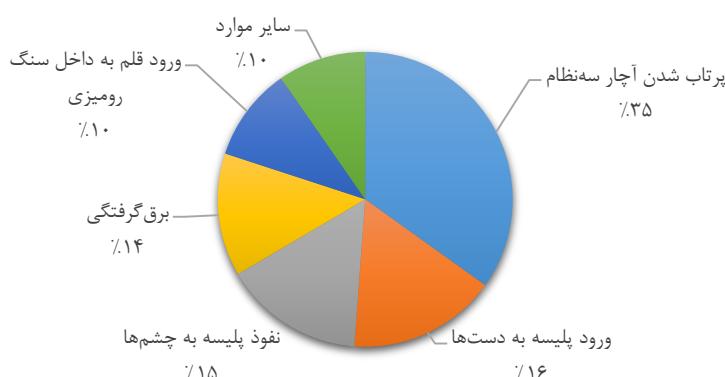

شکل ۵: نمودار لیست مخاطرات بر مبنای نمره‌ی اولویت خطرپذیری کارگاه ماشین‌افزار

## کارگاه ریخته‌گری

داده شده است. در این کارگاه ۱۹ شکست عمده با میانگین ۱۱۱.۸۵۴ RPN شناسایی نمایش اعداد اولویت ریسک فازی و اقدامات اصلاحی گردید.

در جدول ۵ مخاطره های کارگاه، شکست ها، اثرات شکست، اعداد اولویت ریسک فازی و اقدامات اصلاحی نمایش داده شده است.

جدول ۵: شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک کارگاه ریخته گری


| ردیف | شکست بالقوه                             | اثر شکست  | علت بالقوه / مکانیزم شکست   | شدت خطر  | احتمال وقوع | احتمال تشخیص | RPN فازی | اقدامات اصلاحی پیشنهادی   |
|------|---|---|---|----------|-------------|--------------|----------|---|
| ۱    | پاشش مذاب سوختگی                        | پرتاب مذاب و پروفیل ها ولوله ها)  | حبس شدن هوا در داخل قطعات متخلخل (مثل   | (۸,۹,۱۰) | (۶,۷,۸)     | (۲,۳,۴)      | ۶۶۵/۳۳   | حفظ فاصله مطمئن از کوره و آموزش   |
| ۲    | پاشش مذاب سوختگی                        | پرتاب مذاب و مذاب به بیرون از بوته  | ترکیدن بوته و یا نفوذ   | (۸,۹,۱۰) | (۷,۸,۹)     | (۷,۸,۹)      | ۳۹۲/۶۶   | استفاده از بوته های استاندارد و اهتمام به آموزش   |
| ۳    | پاشش مذاب با کویل های مسی و انفجار کوره | برخورد مواد مذاب با کویل های مسی و خارج شدن دیواره از                                   | خورد شدن جداره دیواره هی نسوز کوره القایی   | (۲,۰,۳)  | (۸,۹,۱۰)    | (۱,۰,۲)      | ۲۰۱/۶۶   | بازرسی های مداوم کوره و چک کردن کاربر قبل از هر گونه بارگیری  |
| ۴    | پاشش مذاب بخار در درجه ها               | پیش گرم نکردن درجه ها   | شوتیگ مواد  | (۱,۰,۳)  | (۶,۷,۸)     | (۱,۰,۲)      | ۱۸۰/۰۰   | الرام دانشجویان به مطمئن شدن از خشک شدن درجه ها   |
| ۵    | بخار افزایش حجم ناگهانی بخار            | وجود رطوبت زیاد ماسه ها   | ساختگی ناشی از  | (۱,۰,۳)  | (۳,۴,۵)     | (۶,۷,۸)      | ۱۵۵/۳۰   | اهتمام بیشتر به آموزش، اطمینان از عدم مرطوب بودن ماسه   |
| ۶    | ریختن مذاب سوختگی                       | لبریز شدن پاتیل های مواد مذاب به هنگام حمل و نقل و جایجایی و جاری شدن مذاب در کف کارگاه | لبریز شدن پاتیل های مواد مذاب به هنگام حمل و نقل و جایجایی و جاری شدن مذاب در کف کارگاه | (۶,۷,۸)  | (۵,۶,۷)     | (۸,۹,۱۰)     | ۱۲۳/۳۳   | توجه به متناسب بودن مقدار بارگیری پاتیل با ارتفاع آن  |
| ۷    | پاشش جرقه عیوب انکساری                  | تشعثت حرارتی  | حریان نشتی  | (۱,۰,۳)  | (۱,۰,۳)     | (۱,۰,۲)      | ۹۴/۰۰    | استفاده از عینک های ایمنی به خصوص در مراحل آخر ذوب  |
| ۸    | از بدنه دستگاهها                        | اتصالی دستگاهها   | برق گرفتگی  | (۵,۶,۷)  | (۶,۷,۸)     | (۱,۰,۳)      | ۴۶/۶۶    | بررسی مداوم کوره ها   |
| ۹    | گرد و غبار سیلیکوز                      | پخش گرد و غبار مضر  | ایجاد بیماری های مختلف ریوی مثل   | (۶,۷,۸)  | (۷,۸,۹)     | (۲,۰,۳)      | ۵۱/۶۶    | الرام به استفاده از ماسک  |
| ۱۰   | نشستی گاز                               | آب بندی نامناسب درب های بارگیری   | پخش گاز به اطراف توسط کوران های محیطی سوختگی و مسمومیت                                  | (۱,۰,۳)  | (۱,۰,۲)     | (۸,۹,۱۰)     | ۴۷/۳۳    | آشنايی دانشجویان با علائم مسمومیت کریں دی اکسید و در دسترس قرار دادن لوازم احیا آموزش دانشجویان برای ایجاد سوراخ در سطح |
| ۱۱   | ریختن مذاب سوختگی                       | پرتاب مذاب ناشی از گرم نشدن کافی مذاب و   | نشتی گاز  | (۷,۸,۹)  | (۵,۶,۷)     | (۲,۰,۳)      | ۴۱/۰۰    |   |



| ردیف | شکست بالقوه                                     | اثر شکست  | علت بالقوه / مکانیزم شکست                            | شدت خطر | احتمال وقوع | احتمال تشخیص | RPN فازی | اقدامات اصلاحی پیشنهادی  |
|------|---|---|--|---------|-------------|--------------|----------|--|
|      |   |   | انجاماد لایه‌ی فوقانی و تجمع بخار در زیر لایه‌ی جامد |         |             |              |          | مذاب   |
| ۱۲   | افتادن درجه‌ی حرارتی پاهای هنگام حمل            | افتادن درجه‌ی حرارتی پاهای هنگام حمل                        | شکستگی و کوفتگی پاهای                                | (۲،۳،۴) | (۱،۲،۳)     | (۱،۱،۲)      | ۲۸/۶۶    | آموزش دانشجویان، اطمینان از توانایی استفاده از مواد مانع رسیدن اکسیژن به پاتیل ذوب مثل آرگون |
| ۱۳   | اشتعال، سوختگی                                  | اشتعال در اثر وجود منیزیم به ویژه در ریخته‌گری‌های آهن      | سوختگی   | (۱،۲،۳) | (۲،۳،۴)     | (۱،۱،۲)      | ۲۳/۶۶    | اطمینان از وجود یوک در دیواره‌ی کوره   |
| ۱۴   | در معرض تشبعات سردرهای مداوم قرار گرفتن         | یونیزه شدن خون و تشعفات کوره القایی                         | در معرض تشبعات سردرهای مداوم قرار گرفتن              | (۱،۱،۲) | (۱،۱،۲)     | (۱،۱،۲)      | ۲۲/۶۷    | اطمینان از وجود یوک در دیواره‌ی کوره   |
| ۱۵   | شدت نور   | تشعفات حوضچه و راهگاه مذاب آن                               | عیوب انکساری به دلیل شدت نور                         | (۷،۸،۹) | (۶،۷،۸)     | (۱،۲،۳)      | ۱۰/۶۶    | حفظ فاصله‌ی مطمئنه با حوضچه و راهگاه مذاب  |
| ۱۶   | آلوده بودن تجهیزات به روغن                      | آتش‌سوزی براثر آلوده بودن ابزار و قطعات به روغن             | سوختگی، آتش‌سوزی                                     | (۳،۴،۵) | (۴،۵،۶)     | (۱،۲،۳)      | ۱۰/۶۶    | اطمینان از تمیز بودن ابزار   |
| ۱۷   | شکست ابزار و تجهیزات، سوختگی، کوفتگی و آتش‌سوزی | شکست تجهیزات و ابزار ناشی از عدم توجه به نقطه ذوب آنها      | شکست ابزار و تجهیزات، سوختگی، کوفتگی و آتش‌سوزی      | (۲،۳،۴) | (۴،۵،۶)     | (۱،۱،۲)      | ۷/۶۶     | استفاده از ابزار استاندارد و آموزش   |
| ۱۸   | آسیب در دستان                                   | گیرکردن انگشتان بین زنجیرهای الک برقی                       | کوفتگی، شکستگی                                       | (۱،۱،۲) | (۱،۲،۳)     | (۱،۱،۲)      | ۳/۰۰     | آموزش دانشجویان  |
| ۱۹   | نشت گازهای آلاینده                              | افزایش غلظت گازهای اشتعال‌زا مثل اتان، بوتان، پروپان به ۷/۵ | انجار حتی با کوچکترین جرقه                           | (۴،۵،۶) | (۶،۷،۸)     | (۱،۱،۲)      | ۱/۳۳     | آموزش آشنایی با علائم سمومیت و وجود گاز، اطمینان از تهییه مناسب کارگاه                       |

عبارت‌اند از: ترکیدن بوته و نفوذ مذاب به بیرون و مستهلك شدن بوته و خطر انفجار آن.

از شکل ۶ واضح است که احتباس هوا در قطعات متخلخل بالاترین نمره‌ی اولویت ریسک را دارد. اولویت های بعدی

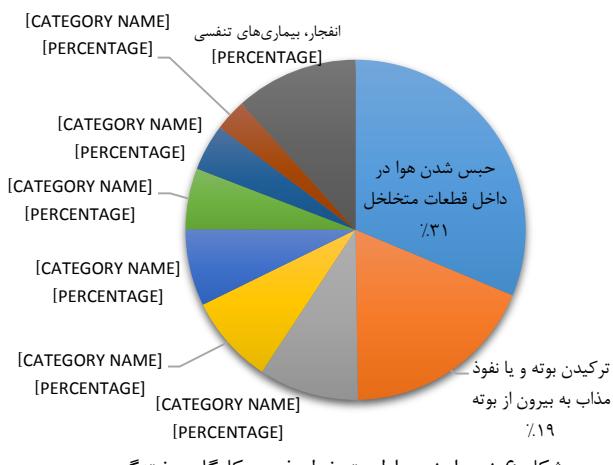

شکل ۶: نمودار نمره اولویت خطرپذیری کارگاه ریخته‌گری

## بحث

"FMEA" بیشترین فراوانی ریسک‌ها را با ۵۰٪ فراوانی طبقه متوسط معرفی کرده است (۲۳). همچنین کامران نجفی و همکاران (۲۰۱۷) به ارزیابی ریسک در یک پروژه‌ی حفاری تونل پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در تمام ۱۲ واحد کاری بررسی شده، بیشترین فراوانی ریسک‌ها مربوط به طبقه‌ی متوسط است (۲۱). در پژوهش حاضر، بیشترین فراوانی کانون‌های خطر در سطح پایین (سطح قابل قبول در نمره‌ی RPN کسب شده) قرار دارد و نتایج حاصل با پژوهش‌های مذکور همسو نیست که می‌تواند ناشی از عدم حذف کانون‌های ریسک با RPN بسیار پایین در محاسبات باشد. فلاح مدوری و همکاران به ارزیابی ریسک به روش FMEA و بررسی تاثیر پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و بر کاهش RPN پرداختند، با توجه به این‌که فقط دو سطح قابل قبول و غیر قابل قبول برای دسته‌بندی RPN‌ها معرفی کردند، اکثریت فعالیت‌های معرفی شده در سطح قابل قبول قرار گرفتند (۲۴) که نتایج از این نظر با پژوهش حاضر همسو است.

در کارگاه ماشین‌افزار پرتاب شدن آچار سه‌نظام به دلیل باز نکردن دوباره آن از روی سه‌نظام بعد از بستن قطعه با اختلاف زیادی از بقیه موارد نمره اولویت خطرپذیری بالای دارد. پس از آن نفوذ پلیسیه‌های ناشی از تراشکاری به چشم، برق‌گرفتگی ناشی از اتصالی، داخل شدن قلم تراشکاری در حین تیز نمودن آن در دستگاه سنگ و ورود پلیسیه‌های

این پژوهش با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی مخاطرات موجود در دو کارگاه ریخته‌گری و ماشین افزار دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفت. طبق مطالعات صورت‌گرفته اکثر پژوهش‌های موجود برای ارزیابی ریسک از روش FMEA استفاده می‌کنند (۲۱) و (۲۲). در این مطالعه سعی شده با استفاده از روش فازی دقت برآوردهای فوق افزایش یابد. همانند بسیاری از مطالعات موجود در زمینه‌ی ارزیابی ریسک، مخاطرات مربوط به جریان الکتریسیته اعداد اولویت ریسک بالایی کسب می‌کنند (۱)، (۲) و (۶). اما با توجه به کم تجربه بودن کاربران در کارگاه‌های آموزشی، در این پژوهش ریسک‌های دیگری که ناشی از عدم آشنایی دانشجویان با ابزار و تجهیزات است اولویت بالاتری کسب کردند.

از میان ۱۰ ریسک شناخته شده در کارگاه ماشین افزار ۱۰٪ در سطح بالا (با RPN بیش از ۱۵۰)، ۳۰٪ در سطح متوسط (با RPN بین ۵۰ و ۱۵۰) و ۶۰٪ در سطح پایین هستند. اما از میان ۲۹ ریسک شناسایی شده در کارگاه ریخته‌گری، ۱۷٪ در سطح بالا، ۱۴٪ در سطح متوسط و ۳۱٪ در سطح پایین هستند. همانطور که مشخص است نتایج محاسبه شده با سایر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ارزیابی ریسک با روش FMEA تفاوت دارد. جواد کرمی (۲۰۲۰) در مقاله‌ی "شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده‌ی هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با روش



پیچیده، عملیات سنگزنه، کفسابی، کلهزنی انجام می‌شود، اما در این گزارش فقط فعالیت دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع بر اساس سیلاس درس کارگاه ماشین افزار ۱ مورد بررسی قرار گرفته است. همینطور در کارگاه ریخته‌گری و مدل‌سازی نیز تولید انواع آلیاژهای سفارشی، خراطی و سایر پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی انجام می‌شود که فقط مجموعه فعالیت‌های منطبق بر سیلاس درسی دانشجویان مهندسی صنایع مورد بررسی قرار گرفته است.

### نتیجه گیری

علی‌رغم استاندارد بودن تجهیزات و ماشین‌آلات، کماکان حوادث جزیی در کارگاههای ماشین‌افزار و ریخته‌گری به وقوع می‌پیوندد. این حوادث تقریباً در تمام موارد ناشی خطاهای دانشجویان است که دو دلیل عمدی دارد: ۱. بی‌توجهی و سهل انگاری دانشجویان در محیط کارگاه و ۲. عدم آشنایی کامل با نحوه کار با دستگاهها و خطرات بالقوه‌ی آن‌ها. لذا آموزش مسائل ایمنی و برگزاری جلسات آموزشی در ابتدای ترم و پیش از حضور در کارگاه می‌تواند در کنترل مخاطرات موثر باشد. به نظر می‌رسد یکی از راههای توسعه‌ی پژوهش حاضر، تدوین یک پژوهش برای ارزیابی و شناسایی کانون‌های ریسک به تفکیک انواع ماشین‌آلات و محیط باشد. همچنین در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند عدم قطعیت در محاسبات می‌تواند در بهبود دقت اندازه‌گیری RPN موثر باشد.

### تقدیر و تشکر

از آنجاییکه اجرای پروژه‌ی پیش رو بدون استفاده از تجربیات خبرگان کارگاه‌ها غیرممکن بود. لذا از زحمات آقایان مهندس زیوری مسئول کارگاه ماشین‌افزار دانشکده مهندسی صنایع و مهندس شیخ علیزاده مسئول کارگاه ریخته‌گری دانشکده مهندسی متالورژی، کمال تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

### مشارکت نویسنده‌گان

طرح پژوهش: ر.ق

تراشکاری به دست‌ها به دلیل لمس سطح قطعه کار در حال چرخش در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

در کارگاه ریخته‌گری حبس شدن هوا درون قطعات متخالخل هنگام ذوب بیشترین خطر را دارد چراکه هوای حبس شده درون پروفیل‌ها یا حفره‌ها تحت حرارت منبسط شده و با فشار زیاد از منفذ ایجاد شده به بیرون پرتاب می‌شود که می‌تواند باعث پرتاب مذاب شود. اولویت‌های بعدی عبارت‌اند از: ترکیدن بوته و نفوذ مذاب به بیرون و پرتاب شدن مذاب در اثر تماس با گاز مشتعل کننده کوره، خورده شدن تدریجی دیواره داخلی کوره و برخورد مواد مذاب با کویل‌های مسی کوره و انفجار آن‌ها و شوتینگ مواد مذاب هنگام ریخته‌گری برای رطوبت باقی‌مانده در درجه‌ها که ناشی از پیش گرم نکردن درست و کامل آن‌ها است.

نتایج به دست آمده نشان داد علی‌رغم سادگی اقدامات کنترلی، عدم انجام هریک از آن‌ها می‌تواند باعث بروز سوانح ایمنی شود. به عنوان مثال اطمینان از عدم وجود رطوبت در ماسه ریخته‌گری می‌تواند در ابتدای شروع فعالیت توسط ناظر کارگاه صورت گیرد، اما عدم انجام آن و آشنا نبودن دانشجو با اقدامات کنترلی یا سهل‌انگاری در اجرای آن‌ها می‌تواند به راحتی باعث بروز حوادث ناشی از حرارت و پرتاب مذاب شود. بیشترین RPN‌های محاسبه شده در کارگاه ماشین‌افزار مربوط به خطرات ناشی از استفاده‌ی نادرست از ماشین‌تراش بود. با توجه به استاندارد بودن دستگاه‌ها، اولویت اقدامات اصلاحی با آموزش صحیح دانشجویان و تهییه چک‌لیست پیش از شروع کار است. استفاده از روش فازی، و همچنین استفاده از خرد جمعی و کار گروهی (که از نقاط قوت مطالعه‌ی پیش رو نیز محسوب می‌شود) می‌تواند در کاربرد و قابل اعتماد بودن نتایج حاصله مفید باشد. از جمله محدودیت‌های موجود در زمان تهییه گزارش، می‌توان به فقدان مستندات لازم برای مطالعه‌ی تمام فعالیت‌هایی که در کارگاه صورت می‌گیرد و روش اصولی و علمی انجام فعالیت‌ها اشاره کرد. در کارگاه ماشین‌افزار فعالیت‌های بسیار زیادی از قبیل ساخت انواع چرخدنده‌های



هیچ‌گونه تضاد منافعی از سوی نویسنده‌گان گزارش نشده است.

جمع‌آوری داده، نگارش و اصلاح مقاله: ار.

بازبینی مقاله: مج

تضاد منافع

## منابع

1. Work Injury Costs. Available from: <https://injuryfacts.nsc.org/work/costs/work-injury-costs/>. 2019.
2. Death of 15997 people in working place accidents in 10 years: Iranian Legal Medicine Organization; Available from: <https://bit.ly/2MuRHg3>. 2018.
3. Harrison L. Environmental, health, and safety auditing handbook: McGraw-Hill; 2018.
4. Ghousi R, Khanzadi M, Mohammadi Atashgah K. A Felexible Method of Bulding Construction Safty Risk Assesment and Investments Financial Aspect of Safty Program. International Journal of Optimization in Civil Engineering. 2018;8(3):433-52.
5. Cheng C-W, Leu S-S, Lin C-C, Fan C. Characteristic analysis of occupational accidents at small construction enterprises. Safety Science. 2010;48(6):698-707.
6. Al-Anbari S, Khalina A, Alnuaimi A, Normariah A, Yahya A. Risk assessment of safety and health (RASH) for building construction. Process Safety and Environmental Protection. 2015;94:149-58.
7. Chin K-S, Chan A, Yang J-B. Development of a fuzzy FMEA based product design system. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2008;36(7-8):633-49.
8. Wang Y-M, Chin K-S, Poon GKK, Yang J-B. Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean. Expert systems with applications. 2009;36(2): 1195-207.
9. Zhang Z, Chu X. Risk prioritization in failure mode and effects analysis under uncertainty. Expert Systems with Applications. 2011;38(1): 206-14.
10. Xu K, Tang LC, Xie M, Ho SL, Zhu M. Fuzzy assessment of FMEA for engine systems. Reliability Engineering & System Safety. 2002;75(1):17-29.
11. Chang K-H, Cheng C-H, Chang Y-C. Reprioritization of failures in a silane supply system using an intuitionistic fuzzy set ranking technique. Soft Computing. 2010;14(3):285.
12. Yang Z, Xu B, Chen F, Hao Q, Zhu X, Jia Y, editors. A new failure mode and effects analysis model of CNC machine tool using fuzzy theory. The 2010 IEEE International Conference on Information and Automation. IEEE ; 2010.
13. Bukowski L, Feliks J, editors. Application of fuzzy sets in evaluation of failure likelihood. 18th International Conference on Systems Engineering (ICSEng'05). IEEE; 2005.
14. Tay KM, Teh CS, Bong D, editors.

- Development of a Fuzzy-logic-based Occurrence Updating model for Process FMEA. 2008 International Conference on Computer and Communication Engineering. IEEE; 2008.
15. Guimarães ACF, Lapa CMF. Fuzzy FMEA applied to PWR chemical and volume control system. Progress in Nuclear Energy. 2004;44(3): 191-213.
16. Shirouyehzad H, Badakhshian M, Dabestani R. The Identification and Control of Failure Preferences in ERP Implementation Using FMEA. Proceeding of 13th WMCSI. 2009:232-7.
17. Press D. Guidelines for failure modes and effects analysis for medical devices: CRC Press; 2018.
18. Stamatis DH. Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution: Quality Press; 2003.
19. Tay KM, Lim CP. Fuzzy FMEA with a guided rules reduction system for prioritization of failures. International Journal of Quality & Reliability Management. 2006.
20. George B, Maria B. Fuzzy logic for business, finance, and management: World Scientific; 2007.
21. Najafi K, Kazemi Rad J, Ghanbari M, Hejazi R, Kashfi M. Identification and Assessment of Occupational Risks in Mechanized Excavation of Metro Tunnel using the Failure Mode and Effects Analysis Technique (FMEA). Occupational hygiene and health promotion journal. 2017;1(2):129-42. [Persian]
22. Fashi Ramandi F. Investigating the Correlation between Risk Assessment Results with Performance Indicators of Accidents in a Container Terminal. Occupational hygiene and health promotion journal. 2018;2(2):122-32. [Persian]
23. Karami j. Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach. Occupational hygiene and health promotion journal. 2020;4(1):81-93. [Persian]
24. Fallah Madvari R, Fallah Madvari A, Mosafarkhani M, Mohammadian Y, Laal F. Risk Assessment by FMEA Method and the Impact of Deploying an Integrated Management System (IMS) Risk Priority Number (RPN). Occupational hygiene and health promotion journal. 2018;2(1): 32-9. [Persian]



## Risk assessment of workshops at Iran University of Science and Technology Using Fuzzy FMEA

Amir Hossein RADMAN KIAN<sup>1</sup>, Rouzbeh GHOUSI\*<sup>2</sup>, Mahdi JANINASAB<sup>3</sup>

### Original Article



Received: 2019/03/18

Accepted: 2020/06/25

#### Citation:

RADMAN KIAN AH,  
GHOUSI R,  
JANINASAB M. Risk  
assessment of workshops  
at Iran University of  
Science and Technology  
Using Fuzzy FMEA.  
Occupational Hygiene and  
Health Promotion 2020;  
4(2): 167-182.

### Abstract

**Introduction:** Many safety accidents in various industries are caused by poor safety culture of employees. Therefore, safety training can play an essential role in reducing workplace accidents and any damage to students. According to the importance of university workshops, the purpose of this study was to identify and assess the safety and health risks of the foundry and machinery workshops of Iran University of Science and Technology.

**Methods:** This descriptive study was conducted at Iran University of Science and Technology in the 2018. After identifying risks, the Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) technique was used to identify and assess the RPN number of risks which is calculated by multiplying of **Severity x Occurrence x Detection** and all risks were prioritized based on the calculated RPNs. Finally, corrective actions are presented to reduce injury risks.

**Results:** The RPN range of 10 potential hazards in the machinery workshop calculated from 5.8 to 230.3, and the RPN range of 19 potential hazards in the foundry workshop calculated from 1.3 to 665.3. The danger of " throwing lathe chuck wrench " with RPN=230/33 in machinery workshop and " melt throwing due to air retention in metal parts " with RPN=665/33 in foundry workshop received the top priorities.

**Conclusion:** Based on the calculated results, it is expected that the implementation of proposed corrective actions and the development of educational programs to promote students' safety culture Scan reduce the level of existing risks significantly.

**Keywords:** Risk Assessment, University Workshops, Failure Modes, Risk Priority Number, Fuzzy Approach

<sup>1</sup> B.S., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

<sup>2</sup> Assistant Professor, Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

\* (Corresponding Author: E-mail: ghousi@iust.ac.ir)

<sup>3</sup> M.Sc, Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran